



B2-1510

ZX7-400、500、630HD

逆变式直流弧焊机

INVERTER DC ARC WELDING MACHINE

**使
用
说
明
书**

(请在安装、使用、维护前认真阅读此说明书)

成都华远电器设备有限公司

Chengdu Huayuan Electric Equipment Co., Ltd

用户安全提示:

华远焊机的所有焊接和切割设备在设计上已充分顾及用户的安全和舒适,尽管如此,如果您能正确地安装和使用该设备对您的安全仍将大有帮助,在没有认真阅读说明书之前,请不要随意安装、使用或对设备进行维修。

特别提示(非常重要):

1. 当焊机放置在倾斜的平面时,应注意防止其倾倒。
2. 禁止将焊机作管道解冻之用
3. 由于该系列焊机防护等级为 IP21S, 不适宜在雨中使用。



购买日期: _____
序列编号: _____
焊机型号: _____
购买地点: _____



警 示

电弧及弧光可能损害健康

保护自己和他人免受电弧辐射和灼伤，避免小孩进入危险区，施焊人员应有权威机构出具的健康证明

仔细阅读下列重要提示，仔细阅读由权威机构发行的焊工安全条例，确保焊机和切割机的安装、使用、维护和维修均由专业人士进行。



1 电击：焊接回路在工作时其电路是开放的，如果身体的裸露部分同时触及焊机输出的两个电极回路，将导致触电事故，严重时有生命危险。预防电击应该做到：

- 工作场地铺设干燥、足够大的绝缘材料，如果条件不允许，可尽量采用自动和半自动焊机；直流焊机。
- 在自动和半自动焊机上，焊丝盘、送丝轮、导电嘴、焊接机头等都是带电部件。
- 确保焊接设备到焊接工件的电缆连接可靠，并且靠近焊接点。
- 焊接工件须与大地可靠连接。
- 确保焊钳、接地夹、焊接电缆、机头等绝缘材料没有破损，受潮，霉变等情况，并随时更换。
- 严禁将焊接部件浸泡在水中冷却。
- 严禁同时触及两台焊机的带电部分，因为在不了解地线接法时，认为其电压为两倍的焊接电压！
- 在高空或有跌落危险的场合作业时，应佩带安全带以防电击导致失去平衡。



2 弧光：焊接时须佩戴面罩以防弧光损害眼睛和皮肤，注意采用符合国家标准滤光玻璃。

- 穿着阻燃性防护服或帆布工作服以免皮肤被强烈的弧光灼伤
- 工作之前提醒他人，以免他人在未戴防护工具之前被弧光意外伤害。



3 烟尘：焊接时产生很多有害气体及烟尘，对身体有害，焊接时应尽量避免焊接烟尘进入呼吸道，在某些狭窄场地进行施工时可使用排气装置将焊接烟尘排出，或使用呼吸器请不要与脱脂剂、清洗剂、喷雾剂的使用同时进行，因为强烈的弧光可以与这些气体产生化学反应而产生光气，这是一种剧毒性物质。

- 有些焊接用的保护气体可能会置换空气中的氧气，从而危害健康或导致死亡
- 仔细阅读供货商的使用说明，验证其消耗材料的材质健康证明，以确保无毒、无害。



4 飞溅：焊接飞溅可能会引起火灾或爆炸

- 搬走一切可能燃烧的材料和物品，因为焊接飞溅可能通过很小的通道触及这些材料，保护好通过焊接区域的各种管道，包括野外液压管道。
- 当焊接工作区内使用了高压气体时，应采取特殊措施防止其爆炸发生。
- 当停止焊接时，应防止带电部分接触工件或工作平台，以免意外打火造成火灾
- 不要试图焊接未经证实无害的容器和管道。
- 在容器，大型箱体的人孔处进行焊接、加热、切割是危险的，应在作业之前确保焊接处没有有毒性气体或可燃性气体。
- 飞溅有可能灼伤皮肤，佩戴皮质手套，帆布服装，高帮皮鞋，无翻边工作裤，防飞溅工作帽等防止其烧伤皮肤，在有些如侧向焊接或仰焊的场合，应佩戴护耳以防被烫伤。在焊接比较集中的区域，不焊接时可佩戴护目眼镜。

焊接电缆应尽可能靠近焊接点，并且越短越好，避免焊接电缆路径建筑结构、升降机的链条，其他焊机或用电器的交流或直流电缆，一旦与其发生短路，焊接电流将足以将其烧毁。



5 气瓶：损坏会引起爆炸

- 确保所使用的压缩气瓶内装的气体是焊接工艺所要求的，确保所使用的减压流量计及管接头，管道都处于良好的工作状态。
- 确保气瓶的安装是在靠墙并用锁链铐紧。
- 气瓶应放置在免受撞击和无震动的工作区，并远离焊接工作区。
- 严禁焊把钳或焊接电缆触及气瓶。
- 在安装减压流量计或气表时，应避免面向气瓶。
- 在不工作时，气阀应关紧。

	<p>6 电力：（适用于使用动力电的焊接和切割设备）在对焊机进行安装、维护、维修之前，应切断焊机供电开关，以免造成安全事故。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 华远焊机的所有设备属 I 类保护设备，请按照使用说明书的相关章节，由专业人士认真安装。 ■ 请按照说明书中有关要求，正确可靠的连接接地线。
	<p>7 动力：（适用于引擎驱动的焊接和切割设备）</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在通风良好的场合或户外使用
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 勿在明火附近加油，勿在焊接时或引擎发动时加油，熄火时应使引擎冷却以后在加油，否则加油时热态燃油的蒸发会导致危险，不要在加油时将燃油倾注在油箱外，等外面的燃油蒸发干净后，才可以发动引擎。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 确保所有的安全防护装置，机盖和设备完好无损，确保在设备启动之前，手臂，衣物，所有的工具没有触及设备的运动和转动部件，包括三角带、齿轮、风扇。 ■ 有时在维修或维护设备时不得不将设备的某些部件拆除，但仍需保持最强的安全意识。 ■ 不要将手放置在风扇附近，不要在设备运行时拨动刹车柄。 ■ 为了避免设备在维护时被意外启动，维护前应除去引擎与焊接设备的连线。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 在引擎处于热态时 禁止打开散热器水箱的密封盖以免被烫伤。
	<p>8 电磁场：焊接电流流经的任何场合，都会产生电磁场，焊接设备本身也会有电磁辐射</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 电磁场对心脏起搏器有影响，安装有心脏起搏器的用户，须咨询自己的医生。 ■ 电磁场对健康的影响未经证实和查明，不排除对身体有负面影响 ■ 焊接施工人员应按如下方法减少电磁场对人体的危害： <ol style="list-style-type: none"> 1. 将焊接和接工件的电缆捆扎在一起。 2. 切勿将电缆环绕身体的全部或局部 3. 不要置身于焊接电缆和接地（工件）电缆中间，如果焊接电缆在左边，则接地电缆也应在左边。 4. 接地和焊接电缆应尽量地短。 <p>不要在焊接电源附近施工。</p>
	<p>9 提升装置：华远焊机的供货状态为纸箱或木箱包装，设备到达用户现场后，在其包装物上并没有提升装置，用户可以采用升降叉车将其运输到位，然后拆箱。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 当焊机设置有提升吊环时，可以利用吊环进行场内搬运，华远焊机提醒用户，焊机提升对焊机有潜在的危险，除非特殊情况，一般的搬运应使用其滚轮，推动焊机移位。 ■ 起吊时应保证焊机所有附件已经拆除 ■ 当焊机起吊时，应保证焊机下方没有人员驻留，并随时提醒过路行人 ■ 严禁吊车快速移动。 <p>焊机安装到位后应按使用说明书的相关章节由专业人员认真安装焊机。</p>
	<p>10 噪音：华远焊机提醒用户：过大的噪音（超过 80 分贝）影响健康，并对某些人的视力、心脏及听力造成损害，咨询当地医疗机构，在医生允许的前提下使用该设备，有助于保持操作者的身体健康。</p>



目录

1、 主要用途与使用范围·····	第 5 页
2、 产品适用的工作条件和工作环境·····	第 5 页
3、 产品规格及技术参数·····	第 6 页
4、 产品的主要结构·····	第 6 页
5、 产品系统说明·····	第 6 页
6、 贮运与保管·····	第 7 页
7、 安装与调整·····	第 7 页
8、 使用与操作·····	第 8 页
9、 维护与保养·····	第 9 页
10、 常见故障及排除方法·····	第 9 页
11、 产品成套性和附件·····	第 10 页
12、 附图：主电路原理图·····	第 11 页





1、 主要用途与适用范围

1.1 本产品适用于各种牌号焊条的直流手工电弧焊，特别适用于低氢型焊条对低碳钢、中碳钢及其合金构件的焊接。广泛适应于造船、锅炉、石油、电建及建筑等行业。

ZX7-HD 系列逆变式弧焊机是我公司最新研制的一种高效节能的焊接电源，其技术指标及焊接工艺性均十分优异，具有极高的综合技术指标，是该类高耗能焊接设备理想的换代产品。

ZX7-HD 系列逆变式弧焊机具有如下特点：


- ✦ 动特性好，电弧十分稳定，焊缝成型美观、飞溅小；
- ✦ 电网电压适应范围宽，3~ 380V±15% / 50Hz；
- ✦ 具备推力电流调节功能；
- ✦ 具备引弧电流调节功能；
- ✦ 具有焊接电流预置功能；
- ✦ 操作方便，具有远控预留接口；
- ✦ 具有过压、欠压、缺相、过热保护功能；
- ✦ 具有防触电功能，为在密闭及潮湿的环境下作业提供了安全保障；
- ✦ 智能风机，焊接时风机才转动，可有效减少机内的积尘；
- ✦ 具有无线网络管理控制功能，可用于电焊机无线网络管理系统，电脑监管焊机的工作运行情况；
- ✦ 具有电网电压波动自动补偿功能，保持输出电流十分稳定；
- ✦ 效率高，空载损耗小；
- ✦ 重量轻、体积小、移动方便。

1.2 编制说明

1.2.1 本说明书专供上述的焊机用户阅读，也可为 ZX7-HD 系列焊机的特殊用户作参考。

1.2.2 本系列产品依照 GB15579.1-2013、JB/T 7824-1995 标准进行设计生产。

1.2.3 本产品的型号编制说明如下：

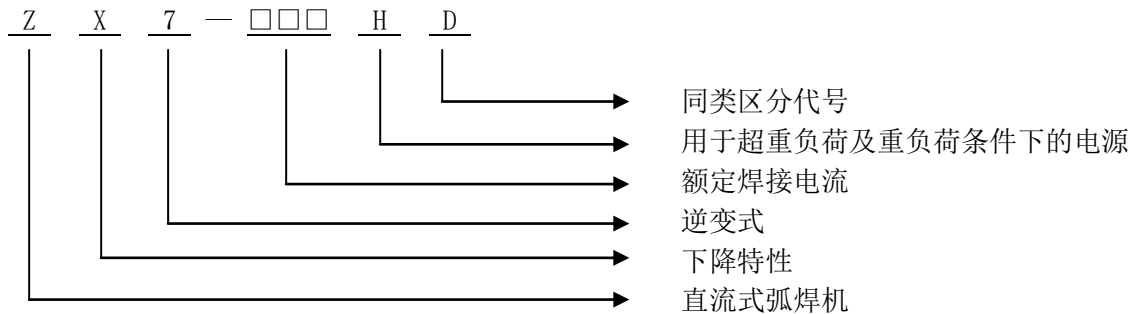

2、 产品适用的工作条件和工作环境

2.1 本产品存放及使用的环境条件：

2.1.1 海拔不超过 1000m；

2.1.2 环境温度范围：

工作状态：-10~+40℃

运输和贮存状态：-25~+55℃

2.1.3 相对湿度：

在 40℃时≤50%

在 20℃时≤90%

2.1.4 使用场所应无严重影响本产品使用的有害气体（如水蒸气）、化学性沉积、霉菌及其它爆炸性、腐蚀性介质，应无剧烈振动和颠簸。

2.1.5 应放置于干燥通风处，并防止阳光直接照射或雨淋。



2.2 安全事项

2.2.1 开箱检查：应由有经验的专业技术人员进行，以避免发生危险或设备损坏。

2.2.2 在焊机接通电源后，不能打开机壳，不能触摸裸露的导体，以避免发生触电危险。

2.2.3 注意减少焊机环境中的粉尘，以避免造成电气短路。

2.2.4 焊接产生的粉尘对人体有害，应保持通风良好。

2.2.5 焊接产生的弧光对人眼会造成灼伤，应避免直视弧光。

2.2.6 请防止飞溅烫伤人体。

2.2.7 请确认焊接作业时产生的飞溅绝对不能到达周围的易燃、易爆物后，方可进行焊接作业。还请注意避免飞溅物从进风口进入焊机。

3、 主要技术参数

3.1 主要参数：

型 号	ZX7-400HD	ZX7-500HD	ZX7-630HD
输入电源	3~ 380V±15% / 50Hz		
额定输入容量 (KVA)	16.5	25	34
额定输入电流 (A)	25	38	52
空载电压 (V)	80		
额定焊接电流 (A)	400	500	630
额定焊接电压 (V)	36	40	44
额定负载持续率 (%)	60%		
电流调节范围 (A)	10~400	10~500	20~630
绝缘等级	F		
外形尺寸(长×宽×高)(mm)	570×290×530	630 ×290×540	630 ×290×560
重量 (Kg)	38	39	42

* 额定负载持续率为60%，是指在10分钟工作周期内，焊机在额定焊接电流状态下工作6分钟，休息4分钟。当焊接超过额定负载持续率使用时，焊接内部温度上升将超过设定温度，为了避免焊机性能恶化、甚至烧毁焊机的危险，本系列焊机设置有热保护功能，当焊机内部温度上升超过设定温度时，热保护动作，焊机面板上异常指示灯亮，此时焊机无输出，必须等焊机内部温度下降到低于设定温度时，焊机面板上异常指示灯熄灭，焊机才恢复正常，方可继续焊接。

3.2 参考焊接规范

3.2.1 422型焊条

焊条直径 (mm)	2.5	3.2	4.0	5.0	6.0
焊接电流 (A)	70~110	100~150	160~210	200~270	260~300

3.2.2 507型焊条

焊条直径 (mm)	2.5	3.2	4.0	5.0	6.0
焊接电流 (A)	70~110	100~140	140~180	180~230	240~270

4、 产品的主要结构

本产品主要由机芯、外壳、提手、支撑脚组成。机芯由冷却风机、中频变压器、滤波电抗器、散热器、IGBT模块、快恢复二极管整流模块和控制电路板等组成。

5、 产品系统说明

5.1 产品的工作原理

ZX7-HD系列逆变式直流弧焊机采用最新电力电子器件——IGBT为逆变开关主器件。三相交流电源经全桥工频整流，变换成20KHz的高频电流。高频电流经高频变压器降压，快恢复二极管整流、电抗器滤波后输出低压大电流的焊接电流。

控制电路通过控制驱动脉冲的宽度去控制输出电流。通过串联在输出端的电流传感器获取实时焊

接电流量，作为负反馈控制信号，与电流调节信号比较后输入专用 PWM 调制集成电路，输出受控的驱动脉冲控制 IGBT。从而维持输出电流的严格恒定，使逆变式整流器获得下降型外特性。

推力电流的作用是：当焊接电压低于 15V 时，控制电路使输出电流增加一个量（推力电流可以调节此量的大小），使得焊条不易与工件发生粘连，增加了电弧的穿透力。

5.2 本产品的静外特性图：

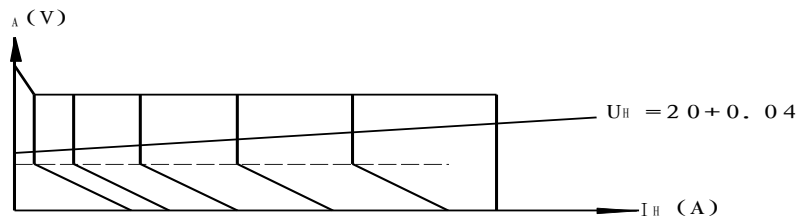


图1 焊接电源输出的静外特性

5.3 本产品的原理框图：

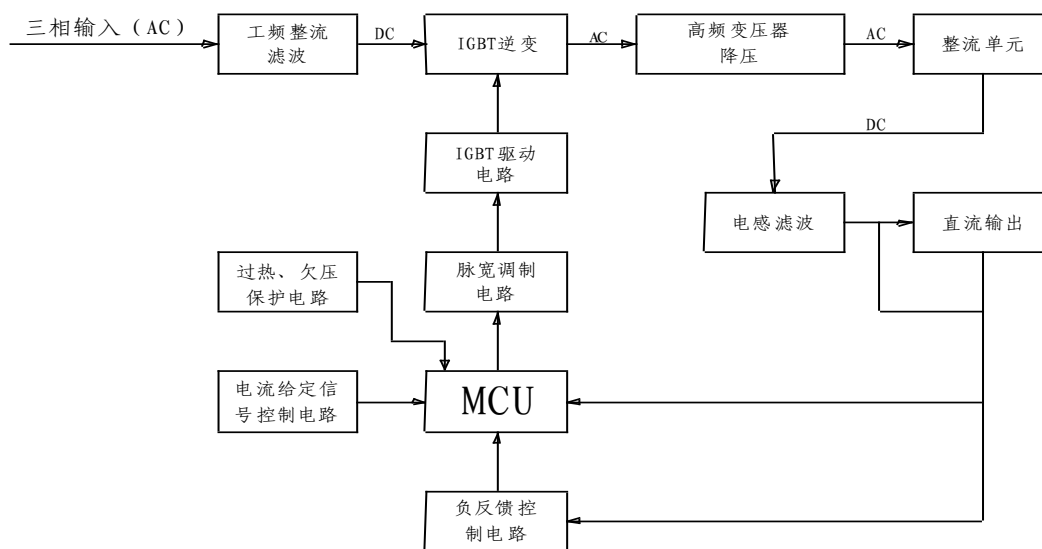


图2 ZX7-HD系列逆变式直流弧焊机电路框图

6、 贮运和保管

焊机在贮运中应避免雨雪侵袭，贮运环境温度为-25~+55℃。

7、 安装与调整

7.1 开箱检查

根据本使用说明书中产品成套件和附件（见第 11 款）的要求，对本产品配件的完整性进行检查，并查看本产品有无损毁。

7.2 安装说明

- 本产品使用电源为三相 380V 交流 50Hz。用户应有相应的配电箱及电源线，并应安装自动空气开关（断路器）和接地线。请将焊机后面三相电源线中的绿黄双色接地线与配电盘上的保护接地线可靠连接，外接连接电缆不得小于下表。

7.3 用户应具备的条件

型号	输入铜芯电线截面积 (mm ²)	熔断器 (A)	开关容量 (A)	接地线截面积 (mm ²)
ZX7-400HD	≥4	32	40	≥4
ZX7-500HD	≥6	40	60	≥6
ZX7-630HD	≥8	63	100	≥8

!. 特别提示:

- 请严格按照要求进行安装;
- 本系列产品三相进线连接应牢固, 任意一相断开或接触不良将使本系列产品不能正常工作;
- 若本系列产品在施焊过程中有性能显著变差现象时, 应停机检查;
- 须由取得国家和相关部门颁发合格证书的焊接人员进行操作;
- 须按照相关安全操作规程穿戴防护服装、绝缘手套、绝缘鞋。
- 网压异常指示灯亮时, 应立即关掉电源供电, 并检查网压是否缺相、过压、欠压。如果仍无法工作, 请与华远公司的各地代理商联系, 或直接与华远公司联系。

8、使用与操作

8.1 视图介绍



图3 ZX7-HD 系列逆变式直流弧焊机前视图



图 4 后视图

8.2 功能说明

焊机接通三相电源后，面板上绿色电源指示灯应亮。

- a、电源开关：向上为开，向下为关；
- b、电流显示：通道选择未按下时，焊接时显示实际电流，未焊接时显示预置电流；通道选择按下时显示通道内存储的电流；
- c、电压显示：在通道选择未按下时显示实际电压，在通道选择按下时显示通道编号；
- d、通道选择按键：按下可查看通道内存储的参数，包括焊接电流、推力电流、引弧电流；
- e、存储按键：按下可存储当前的参数至任一通道内（共十组通道），具体操作方法如下：调节好需要的焊接参数，按下通道选择按键，电压显示数码管上会显示出当前通道，若需把参数存储在此通道，则按下存储按键，存储成功，若需把参数存储到其他通道，则继续按下通道选择按键，直到需要存储的通道，按下存储按键，存储成功。需注意：若按下通道选择按键 5 秒内无任何操作，则 5 秒后参数返回至当前调节的参数。
- f、调用按键：按下此按键可调用存储在十组通道内的任一参数；操作方法：先按下通道选择按键，选到合适的参数，按下调用按键，调用成功；
- g、参数选择按键：按下此按键可在焊接电流、推力电流、引弧电流中切换；
- h、控制选择按键：按下此按键可选择控制方式；
- i、过热指示灯：过热指示灯亮时表示电源已经过热，需要停止工作让电源的温度降低；
- j、网压异常指示灯：网压异常指示灯亮时表示给电源供电的供电电压出现缺相或者过欠压的情况，此时，需要关闭电源检修供电电压；
- k、焊接电流指示灯：灯亮表示当前电流显示数码管显示的是焊接电流；
- l、推力电流指示灯：灯亮表示当前电流显示数码管显示的是推力电流；若推力电流指示灯亮 3 秒内无任何操作，则 3 秒后指示灯会返回至焊接电流指示灯亮；
- m、引弧电流指示灯：灯亮表示当前电流显示数码管显示的是引弧电流；若引弧电流指示灯亮 3 秒内无任何操作，则 3 秒后指示灯会返回至焊接电流指示灯亮；
- n、近控指示灯：灯亮表示焊接参数可在电源上调节；
- o、远控指示灯：灯亮表示焊接参数不能在电源上调节，只能在远控控制盒上调节焊接参数；
- p、通道编号指示灯：灯亮表示电压显示数码管上显示的是通道编号；
- q、电压（V）指示灯：灯亮表示电压显示数码管上显示的是当前的实际电压；
- r、电流（A）指示灯：灯亮表示电流显示数码管上显示的是当前的实际焊接电流；
- s、预置指示灯：亮表示电流显示数码管上显示的是当前的预置电流。

特别注意：

- 1、本机具有智能风机功能，开机后若未焊接，风机会工作，15 秒后停止工作；焊接时风机正常转动，风机在焊接结束后的 8 分钟会停止工作；



- 2、本机具有防触电功能，开机后若未焊接，则焊机输出安全电压 8~10V；焊接时输出正常弧压，在焊接结束的 1 秒后，电压会自动降到安全电压 8~10V。

9、维护与保养

用户严格按照本说明书规定，正确安装、使用本产品。产品自交货之日起保修一年。

10、常见故障及排除方法

故障现象	引起故障原因	排除方法
焊机接通电源后，空气开关跳闸	1、 三相整流桥损坏 2、 三相整流桥并连电容器有被击穿 3、 IGBT 坏	1、 更换相整流桥 2、 更换电容器 3、 更换主控板及 IGBT
开机电源指示灯不亮，也无电压指示	1、 焊机后面的电源保险管已熔断 2、 缺相	1、 更换保险管 2、 检查输入电源相关地方
焊机无空载电压，机内有异常响声	1. 焊机主电路快恢复二极管有损坏；	1. 检查更换损坏的快恢复二极管；
开机后空载正常，但焊接时有断弧现象	1、 电源电压缺相	1、 检查供电电源
施焊过程中突然无焊接电流	1、 焊接电缆与工件接触不良 2、 控制电源保险管已熔断	1、 检查焊接电缆 2、 更换保险管（1.5A）
焊机无任何动作 过热指示灯亮	1、 冷却风机损坏致使过热保护 2、 过载使用致使过热保护	1、 更换风机 2、 停止焊接，让焊机空载运行 10 分钟
焊机无任何动作 网压异常指示灯亮	1、 三相电源缺相或过欠压	1、 检查三相电源


!特别提示：如遇到无法判定或其他无法排除的故障，请立即关机并通知本公司。本公司将尽快派专业维修人员前来检修。切忌擅自拆机或维修。本机切断供电后，机器内部仍有高压（持续十分钟），非专业电工严禁拆机检查。

11、产品成套性和附件（装箱单）

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. ZX7-HD 逆变式弧焊机 | 壹台 |
| 2. 焊钳 | 壹把 |
| 3. 快速接头或铜接头 | 贰个 |
| 4. 随机文件：使用说明书、产品合格证、保修条例 | 各壹份 |



附图:

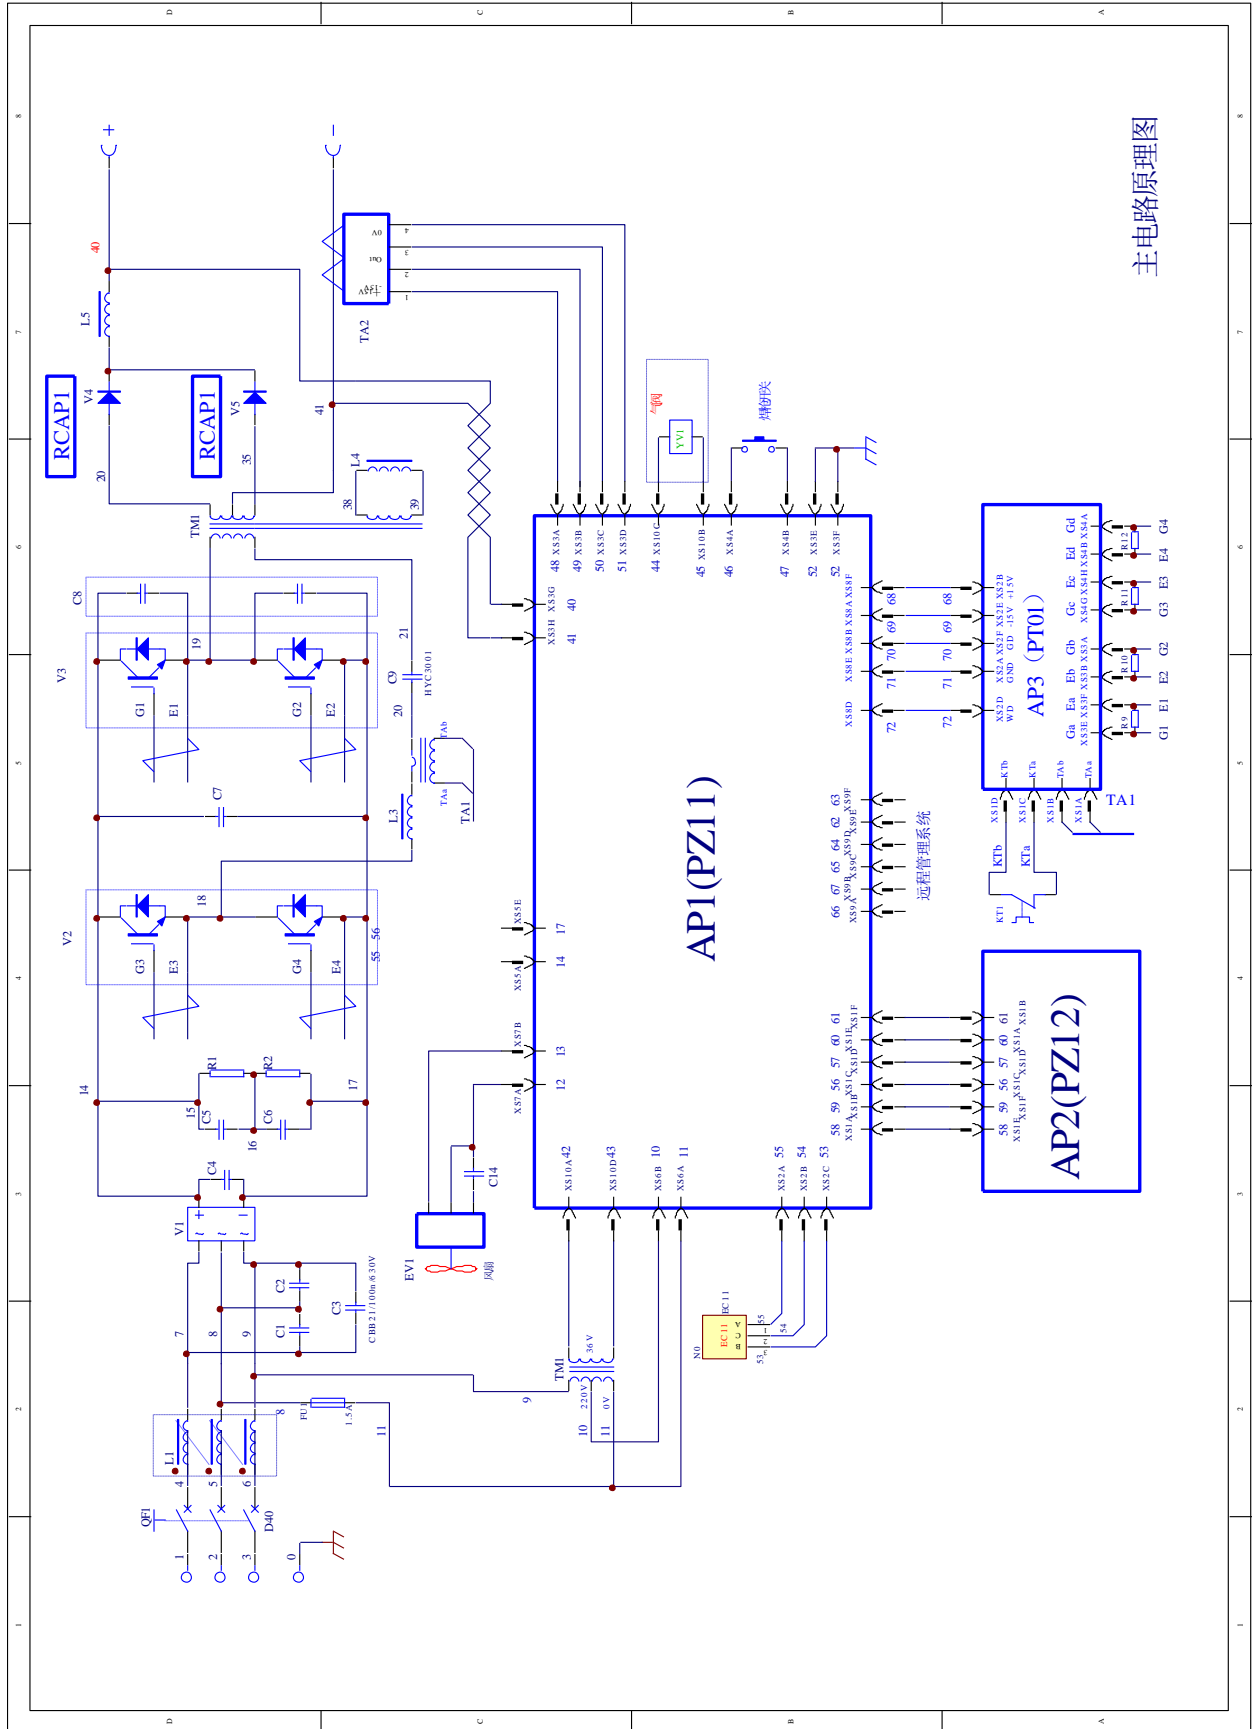

华远公司保留其使用说明书的最终解释权！
说明书如有变更，恕不另行通知！

制造商：成都华远电器设备有限公司

地址：成都市武侯区武侯科技园武兴四路 5 号

生产厂：成都华远电器设备有限公司

地址：成都双流西南航空港经济开发区空港二路 1299 号

邮编：610207

电话：028-85744096、85744098、85744099

传真：028-85744095

[Http://www.hwayuan.com](http://www.hwayuan.com)

E-mail: hy_sales@126.com